

Datenblatt

Handsensorkopf für Hygrometer TH309

Artikel: 0560 0309-01 oder 0560 0309- 07


1. Leistungsmerkmale

Für eine einfache und sehr schnelle Temperaturfeuchtemessung in Räumen und normaler Umgebung. Der Feuchte- und Temperatursensor ist durch eine Schlitzhaube aus Kunststoff gegen mechanische Stöße gesichert. Der Handgriff erleichtert die einfache und schnelle Inbetriebnahme. Die Umschaltung zwischen der Messung von relativer Feuchte, absolute Feuchte oder auch Taupunktbestimmung ist über das Handmessgerät TH309 möglich.

2. Applikationsmöglichkeiten

Dieser Sensorkopf eignet sich für alle gängigen Feuchte- und Temperaturmessungen in Räumen und normaler Umgebung. Ob in der Klimamesstechnik, Gebäudetechnik oder in der Qualitätssicherung, er liefert präzise und zuverlässige Messergebnisse. Über das Messgerät TH309 lassen sich mittels der USB Schnittstelle Langzeitmessungen einstellen und aufnehmen.

3. Bild

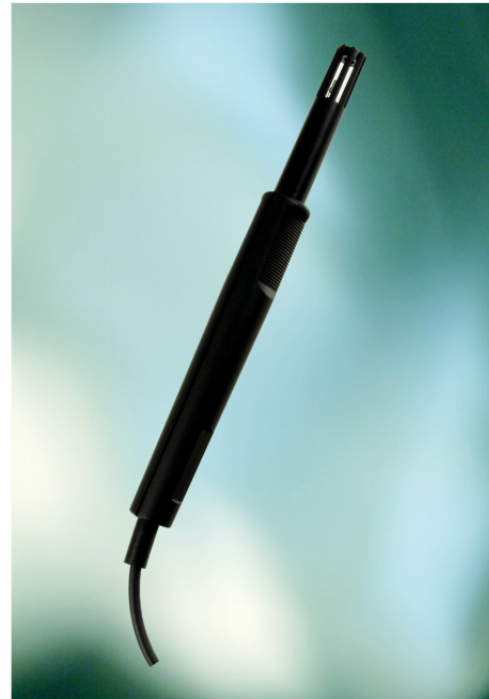

4. Beschreibung

Die Handsensorköpfe für das Hygrometer TH309 sind für vielfältige Anwendungen, beispielsweise im Bereich Klimamessung, Gebäudeleittechnik, Qualitätssicherung, aber auch für spezielle technische Anwendungen wie in der Druckluftmesstechnik einsetzbar. Für viele Anwendungen sind spezielle Handsensorköpfe lieferbar. Hervorzuheben ist die hohe Präzision und Langzeitstabilität der eingesetzten, keramischen Dünnschichtsensoren, die jahrelangen Betrieb ohne Neukalibrierung garantieren. Die Handsensorköpfe sind DKD kalibrierfähig. Die Kalibrierdaten sind in dem jeweiligen Handsensorkopf gespeichert, sodass das Messgerät TH309 nach einem defekt ausgetauscht werden kann ohne den Handsensorkopf neu kalibrieren zu müssen.

4.1. Bestellangaben

Artikelnummer	Produktname
0560 0309-01	Set, besteht aus Messgerät TH309 0560 0309 mit Handsensorkopf 0560 0309-07
0560 0309-07	Handsensorkopf aus Kunststoff ohne Filter, Feuchtemessbereich: 0 bis 100 % r.F. Temperaturbereich: -20 bis 60 °C, Genauigkeit der Feuchte: ± 3 % r.F., Temperatur: ± 0,5 °C

5. Technische Daten

Merkmale	Werte
Messprinzip	Feuchte: Kapazitiver Polymer neuester Generation Temperatur: Widerstandmessung mit PTC
Messbereich	Feuchte: 0% bis 100 %, relative Feuchte (r.F.) ohne Kondensat Temperatur: -20 °C bis 60 °C, kurzfristig bis 80 °C
Genauigkeit	Feuchte: ± 3 % im gesamten Messbereich Temperatur: ± 0,5 °C
Schutzfilter	Ohne Schutzfilter
Durchmesser der Messspitze ohne Handgriff	12 mm
Länge des Handsensorkopfes ohne Leitung	ca. 195 mm
Werkstoff des Gehäuses	ABS Kunststoff
Werkstoff des Handgriffs	ABS Kunststoff
Leitung	Wendelleitung bis maximale Länge: 1,0 m
Anschlusstecker	8poliger Mini DIN-Stecker
Zulässiger Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
EMV-Störaussendung	EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-3:2001
Stromversorgung	Über das Hygrometer TH309
Gewicht	ca. 70 g
CE Kennzeichnung (EMV)	89/336/EWG und 2004/108 EU

Niederschläge auf dem Filter oder Sensorelement können das Ansprechverhalten verschlechtern. Verschmutzte Filter sollten ausgetauscht werden.

5.1. Kalibrierung


Die Messfühler werden vor Auslieferung geprüft und rückführbar auf die nationalen Standards der Physikalisch-technischen Bundesanstalt PTB kalibriert. Kalibrierzertifikate nach ISO 9000 sind erhältlich. Die Sensoren sind langzeitstabil und bei reiner Umgebungsluft wartungsfrei. Eine Nachkalibrierung ist nicht erforderlich.

Zur Überprüfung der Messgenauigkeit durch den Endanwender sind Referenzzellen mit festen Feuchtwerten erhältlich. Zur Sicherung der Spezifikationen empfehlen wir die Überprüfung in regelmäßigen Intervallen.

5.2. Zubehör

Als Zubehör für den Handsensorkopf sind die Referenzzellen (11%, 33%, 75% r.F.) und die notwendige Klemmverschraubung erhältlich. Mit der B+B Software Thermo-Log oder Thermo-View kann am Handmessgerät über die USB-Schnittstelle eine Datenaufzeichnung vorgenommen werden.

6. Skizze

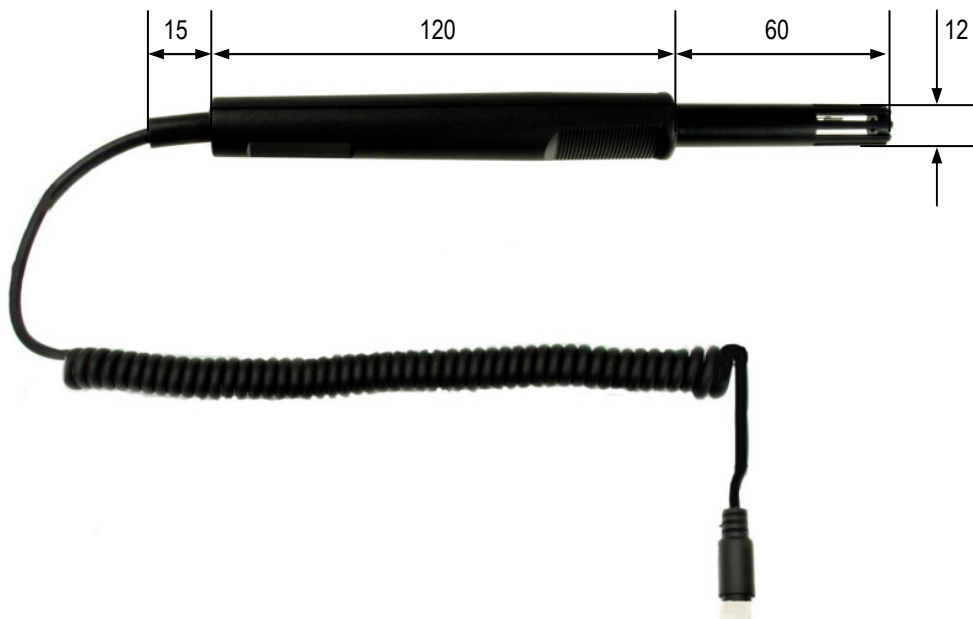

Die technischen Informationen in dieser Dokumentation wurden von uns mit großer Sorgfalt geprüft und sollen über das Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Die Angaben sind nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften zu verstehen und sollten vom Anwender auf den beabsichtigten Einsatzzweck hin geprüft werden. Etwaige Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen